BALANCE Calculatrice
Série AD
MODE D'EMPLOI

KILO TECH
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
QMS-310
SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS 4
PRÉFACE 6
COMPOSANTES ET FONCTIONS 6
FONCTIONNEMENT 7
1. Pesage général 8
2. Pesage avec tare 8
3. Fonction tampon (AD-2.5, 5, 10, 25 kg) 9
MESSAGES D'ERREUR 9
CARACTÉRISTIQUES 10

PRÉCAUTIONS

Vérifiez si la balance est branchée dans une prise électrique appropriée.
Branchez l'appareil au moins 10 minutes avant l'utilisation.

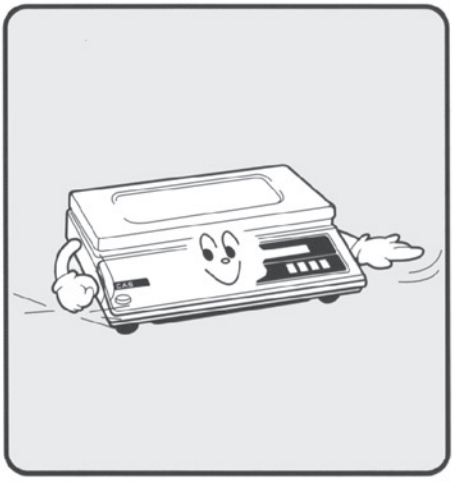

- Placez la balance sur une surface plane et stable.

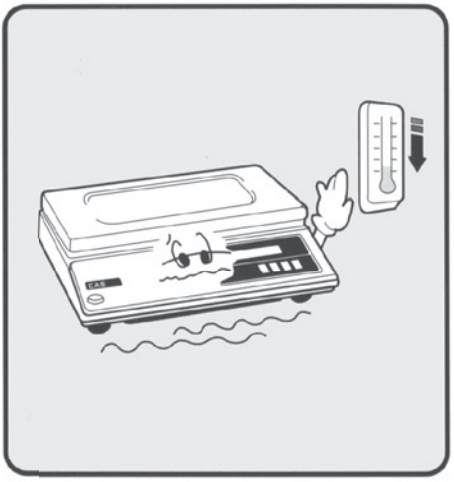

- Évitez les variations subites de température.

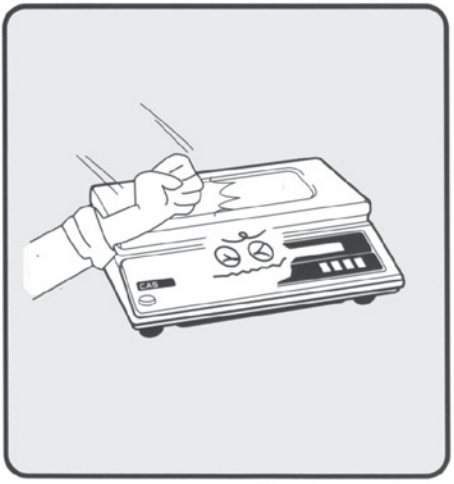

- Évitez les chocs soudains sur le plateau.

- Tenez loin des endroits humides.

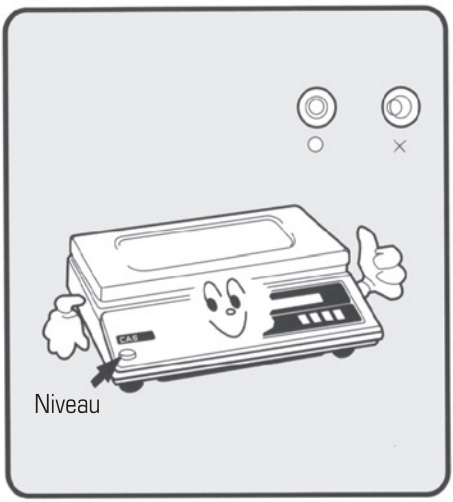

•
Si la balance n'est pas de niveau, réglez les 4 pieds sous le socle (en vissant ou dévissant) afin de centrer la bulle de niveau située à l'avant de la balance (voir l'illustration).

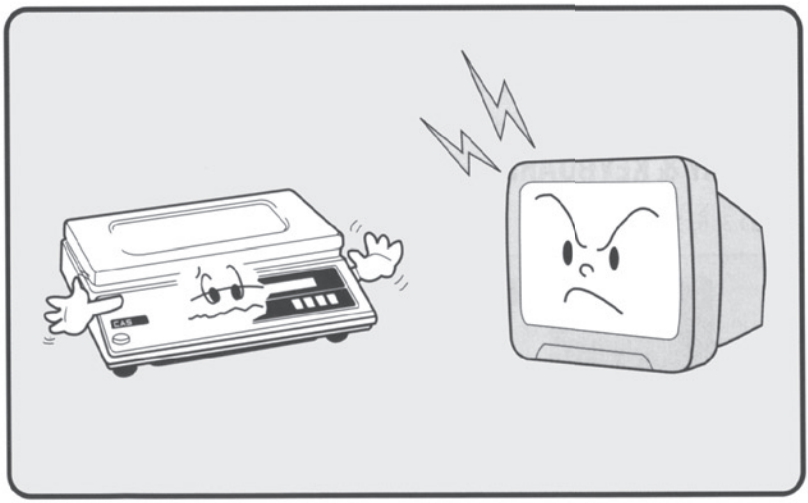

- Tenir loin des sources d'interférence électromagnétique qui pourraient affecter la lecture.

PRÉFACE

Merci d'avoir choisi notre balance CAS de série. Ces balances sont concues et fabriquées sous strict contrôle de la qualité poue offrir la fiabilité et le rendement exceptionels qui font la réputation de CAS. Ce manuel vous aidera à utiliser et entretenir adéquatement votre balance de série AD. Veuillez le conserver en référence future.

COMPOSANTES ET FONCTIONS

VUE D'ENSEMBLE

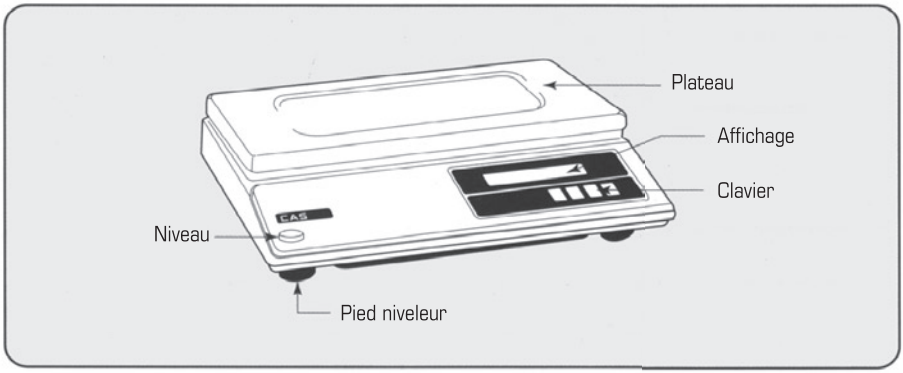

AFFICHAGE ET CLAVIER

- AD 3, 6, 15, 30 kg

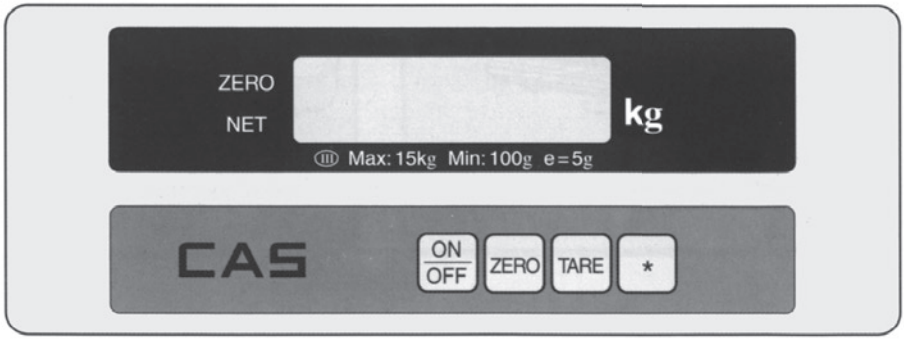

- **AD 2.5, 5, 10, 25 kg**

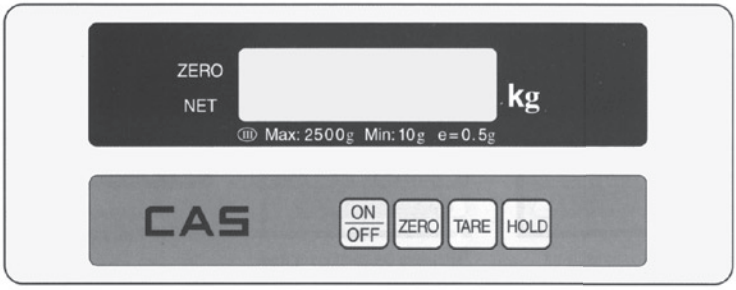

- **FONCTION DES TOUCHES**

Touche	Fonction
ON OFF	Allume et éteint l'affichage.
ZERO	Correction du zéro.
TARE	Entrée du poids de tare. Remise à zéro de la tare.
HOLD	Quand le poids n'est pas stable, l'affichage montre une moyenne des lectures pendant 4 sec.
*	Touche sans fonction

FONCTIONNEMENT

- Allumez l'affichage en appuyant sur la touche ON/OFF.
  L'affichage montre tous les segments et compte de 0 à 9.
  Le plateau doit être vide lors de la mise sous tension.

- Les témoins ZÉRO et NET indiquent si la balance est à zéro ou si une tare a été entrée.

- Si l'affichage indique autre chose que zéro lorsqu' il n'y a rien sur le plateau, appuyez sur la touche ZÉRO.

1. Pesage général

- L'affichage doit être à zéro.

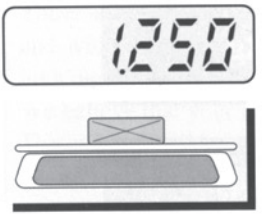

1. Placez un produit sur le plateau.

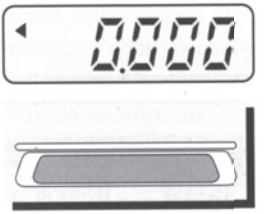

2. Enlevez le produit du plateau.

2. Pesage avec tare

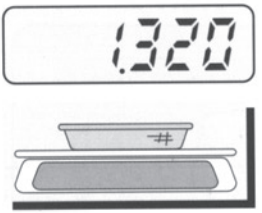

1. Posez un contenant vide sur le plateau.

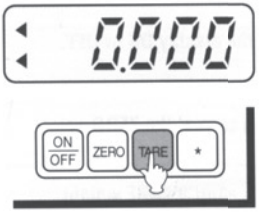

2. Appuyez sur la touche TARE.

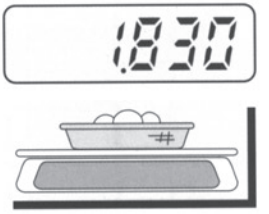

3. Posez le produit dans le contenant.

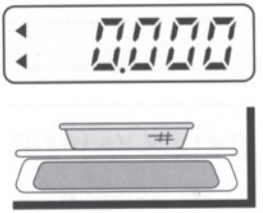

4. Retirez le produit du plateau

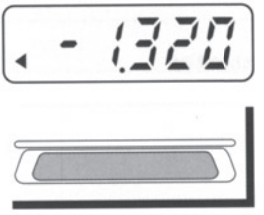

5. Retirez le contenant du plateau.

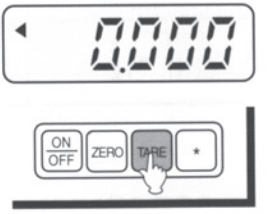

6. Appuyez sur la touche. TARE.

. Fonction tampon (Hold)

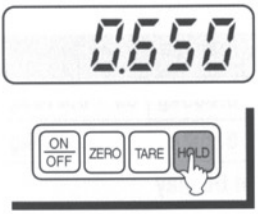

.2. L'affichage montre « HOLD » pendant quatre secondes.

3. L'affichage montre la moyenne de 7 lectures.

1. Si le poids fluctue, appuyez sur la touche HOLD

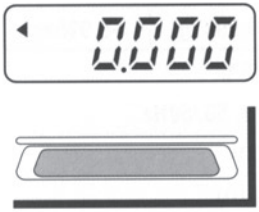

4. Retirez le produit du plateau.

MESSAGES D'ERREUR

Pour faciliter la compréhension, cette balance affiche des messages de diagnostic en cas de problème.

MESSAGE	CAUSE	SOLUTION
Err 1	Dépassement lors de la mise à zéro initiale.	Remettre à zéro avec le plateau vide.
Err 10	Défaillance du module analogique.	Appelez le concessionnaire CAS.
Err 11	Défaillance du module numérique.	Appelez le concessionnaire CAS.
Err 12	Violation des codes d'état.	Appelez le concessionnaire CAS pour étalonnage.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	AD-1			
CAPACITÉ / GRADUATION	3 kg / 0,001 kg 2.5 kg / 0,5 g	6 kg / 0,002 kg 5 kg / 0,001 kg	15 kg / 0,005 kg 10 kg / 0,002 kg	30 kg / 0,01 kg 25 kg / 0,005 kg
AFFICHAGE	Éléments fluorescents (5 chiffres)			
TÉMOINS DE L'AFFICHAGE	ZÉRO et TARE			
TARE MAXIMALE	-3,0 kg -999,5 g	-6,0 kg -5,0 kg	-9,995 kg -9,998 kg	-9,990 kg -9,995 kg
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C ~ +40 °C			
ALIMENTATION	CA, 110 / 120 / 220 / 240 V, 50 / 60 Hz			
CONSOMMATION	Environ 10 W			
PLATEAU (mm)	340 (l) x 215 (p)			
DIMENSIONS (mm)	350 (l) x 325 (p) x 105 (h)			

NOTE : Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis à la suite d'améliorations au produit.